



SERVICE INFO – INA 0098



Înlocuirea întinzătorului și a amortizorului de vibrații

Producători: Audi, Seat, Škoda

Modele:

Audi: A4, A6
 Seat: Exeo
 Škoda: Superb

Coduri de motor: AWT, ALT, AVJ, AMB, BFB, BEX, BKB, CFMA

Nr. piesă: 531 0531 20 (înlocuiește)
 533 0028 20 (înlocuiește)
 531 0840 10 (nou/SET)
 532 0601 10 (nou/KIT)

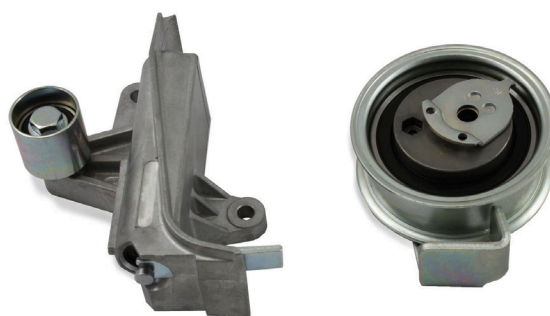


Figura 1: Amortizorul de vibrații 533 0028 20 (stânga), întinzătorul 531 0531 20 (dreapta)

La vehiculele menționate mai sus, amortizorul de vibrații 533 0028 20 (Figura 1, stânga) și întinzătorul 531 0531 20 (Figura 1, dreapta) au fost înlocuite cu kitul 530 0546 10 (Figura 2, stânga) și setul 530 0546 09 (Figura 2, dreapta).

Noile componente diferă nu numai ca aspect, ci și ca funcționalitate. La vechiul model, pe lângă întinzător, amortizorul de vibrații a preluat o parte din funcția de tensionare a curelei.

Noua folie deflectoare cu suportul 532 0601 10 are doar o funcție de deflecție. Tensionarea curelei și amortizarea sunt realizate doar de întinzătorul 531 0840 10.

Folosirea componentelor amestecate nu este permisă, deoarece componentele sunt adaptate una la cealaltă și nu asigură tensionarea corectă a curelei decât atunci când sunt folosite împreună.

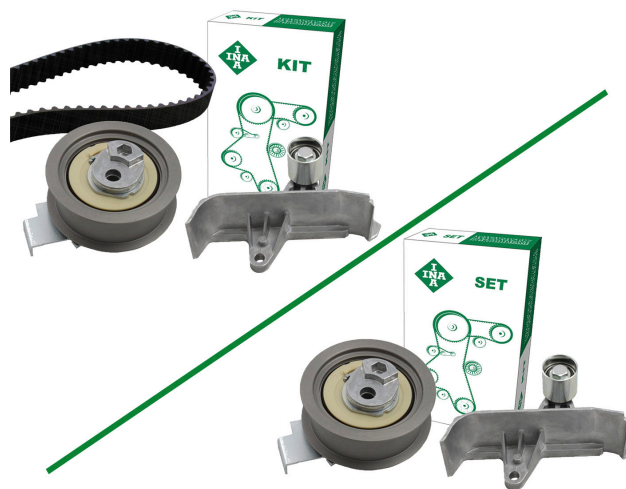


Figura 2: KIT 530 0546 10 (stânga), Set 530 0546 09 (dreapta)

Respectați specificațiile producătorului autovehiculului!

INA 0098

SC Schaeffler Romania SRL
 HOTLINE +40 268 505 200
 aftermarket.ro@schaeffler.com
 https://aftermarket.schaeffler.ro
 www.repxpert.ro

SCHAEFFLER
 REPXPERT