




## SERVICE INFO – INA 0123



# Roligere motor

## Ændring fra en stiv remskive til en friløbsremskive

Bilernes producenter:	BMW
Modeller:	320d (E90, E91, E93) 320d xDrive (E90, E91, E93) 520d (E60, E61) 520d xDrive (E60, E61)
Modelår:	2004 - 2011
Motorer:	M47, N47
Best. nr.:	Valeo generator
INA-OAP	535 0063 10 TG15C073/TG15C093 535 0202 10 TG15C072/TG17C010/TG17C048 535 0203 10 FG18D024/FG18S019

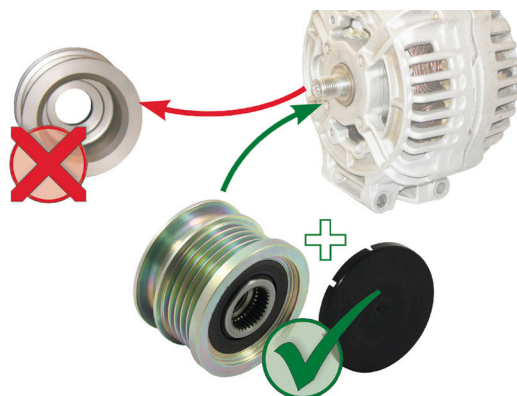

Billede 1: Ændring fra en stiv remskive til en friløbsremskive



Billede 2: Friløbsremskiver 535 0063 10 (venstre), 535 0202 10 (midt), 535 0203 10 (højre)

Der produceres muligvis vibrationer og høje lyde fra frontens ekstradrev i de nedenstående køretøjer med en stiv generatorremskive. Disse vibrationer og lyde forårsages af omdrejningsuregelmæssigheder i dieselmotoren, der er større end i benzinmotorer.

Friløbsremskiven frigør frontens ekstradrev fra motorens omdrejningsuregelmæssigheder, hvilket sikrer, at polykileremmen kører mere jævnt og roligt. Det medfører, at motoren er mere rolig og at kørslen bliver mere behagelig.

Schaeffler Automotive Aftermarket anbefaler, at der i køretøjer med en stiv generatorremskive eftermonteres en friløbsremskive.  
Bemærk: Den vedlagte installationsvejledning skal ubetinget overholdes!

Sørg for at overholde vejledningen fra køretøjfabrikanten!