



INA Servis Bülteni



Daha Sessiz Bir Motor

Rijit Kayış Kasnağının Devir Ayarlı Alternatör Kasnağı ile Değişimi


Üretici: BMW
Model: 1', 3', 5', 6', 7', X1, X3, X5
Üretim Yılı: 2004 - 2011
Motor: M47, N47, M57, N57
Parça no.: INA-OAP / Valeo alternatör
535 0063 10 / TG15C027/TG15C073/TG15C093
535 0202 10 / TG15C072/TG17C010/TG17C048
535 0203 10 / FG18D024/FG18S019

Güncel liste için lütfen parça kataloğuna bakın.

Yardımcı tahrik sisteminden gelen titreşim ve sesler yukarıda belirtilen rijit bir (geleneksel) kayış kasnağı ile donatılmış araçlarda meydana gelebilir. Bu titreşim ve sesler dizel motorlarda benzinli motordan daha yüksek olan dönüş düzensizliklerinden kaynaklanır.



Şekil 2: 535 0063 10 (sol), 535 0202 10 (orta),
535 0203 10 (sağ) devir ayarlı alternatör kasnağı

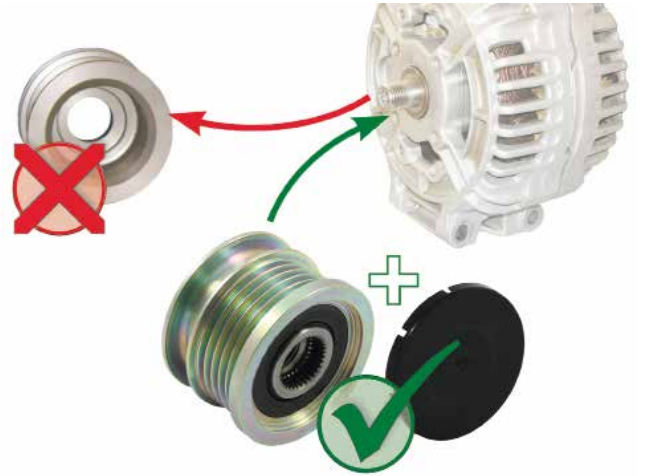

Şekil 1: Rijit kayış kasnağının devir ayarlı alternatör kasnağı ile değişimi

Schaeffler Automotive Aftermarket, rijit bir alternatör kayışı kasnağından etkilenen araçların, devir ayarlı alternatör kasnağı ile güçlendirilmesini önerir. Dikkat! Ekteki montaj talimatlarına uyulması önemlidir!

Devir ayarlı alternatör kasnağı, yardımcı tahrik sistemini motorun dönüş düzensizliklerinden ayırır ve V kayışın daha sorunsuz ve sessiz çalışmasını sağlar. Sonuç olarak motor daha sessiz hale gelir ve sürüş konforunu artırır.

⚠ Lütfen araç üreticisinin talimatlarını dikkate alın!

Daha fazla bilgi için!
Telefon: + 90 212 385 35 84
www.repxpert.com.tr
www.schaeffler.com.tr

SCHAEFFLER
REPXPERT