



INA INFORMAZIONE TECNICA



Pompa del acqua 538 0314 10

Guasto dovuto all'applicazione di mastice aggiuntivo

Produttori: Chevrolet, Opel

Modello:

Chevrolet: Aveo, Cruze, Orlando, Trax

Opel: Adam, Astra, Corsa, Insignia, Mokka

Motori: 1.2, 1.4

N. art.: 538 0314 10

Per l'assegnazione attuale, consultare i cataloghi



Figura 1: 538 0314 10 - pompa del acqua con guarnizione piatta fornita

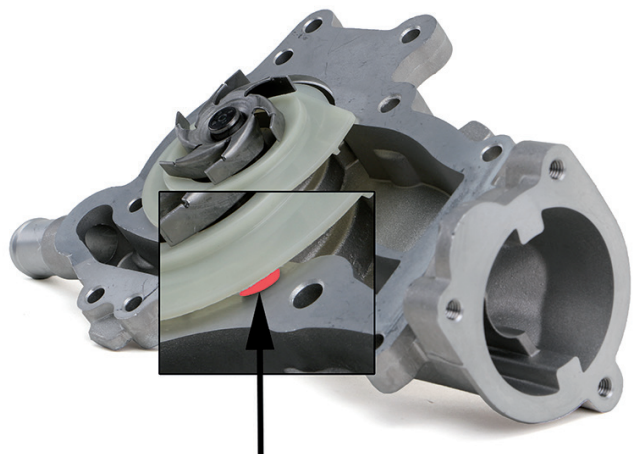


Figura 2: Rondella in plastica allentata a causa del mastice in eccesso

La tenuta della pompa di raffreddamento 538 0314 10 è garantita da una guarnizione piatta, durante il montaggio non utilizzare **NESSUN** mastice aggiuntivo.

In caso contrario nel montaggio, il mastice eccedente crea compressione tra il corpo e la rondella di plastica che convoglia il flusso (Figura 2). Durante la marcia, questa viene lesionata o irrimediabilmente danneggiata dalla girante in rotazione con conseguente guasto della pompa del acqua. Frammenti della rondella di plastica possono arrivare nel circuito del liquido di raffreddamento e causare danni.

A tale proposito, vedere anche le informazioni di servizio INA 0162.

Osservare le indicazioni del costruttore del veicolo!

Schaeffler Italia S.r.l.
Business Division Automotive Aftermarket
 Via Varesina 158/162, 20156 Milano
 Tel. 02 8450 4391
 assistenza-aftermarket@schaeffler.com
 www.repxpert.it

SCHAEFFLER
REPXPPERT