



SERVICE INFO – INA 0179



Rolă întinzătoare cu design similar

Caracteristici distinctive

Producători: Audi, Ford, Seat, Skoda, Volkswagen

Modele:

Audi: A2, A3, A4, A6
 Ford: Galaxy
 Seat: Alhambra, Arosa, Leon, Toledo
 Skoda: Fabia, Octavia, Superb
 Volkswagen: Bora, Golf, Lupo, New Beetle, Passat, Polo, Sharan

Motorizare: 1.2 TDI, 1.4 TDI, 1.9 TDI

Nr. identificare piesă: 531 0396 20 + 533 0039 10
 531 0436 20 + 533 0035 10

Pentru listele actuale consultați cataloagele în diferitele forme de prezentare

La vehiculele enumerate aici, aveți grijă întotdeauna să respectați combinația specificată dintre fulia întinzătorului și amortizorul de vibrații respectiv.

Fulia întinzătorului și amortizorul de vibrații se potrivesc perfect între ele și numai combinația corectă garantează distribuția cea mai uniformă posibilă a gazelor.

O configurație mixtă poate duce la creșterea uzurii sau chiar la defectarea unor componente ale sistemului de distribuție.

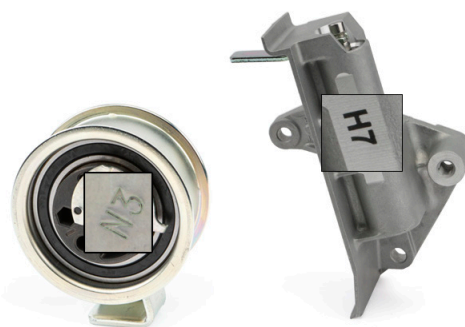


Figura 1: Fulia întinzătorului 531 0396 20, cu amortizorul de vibrații 533 0039 10

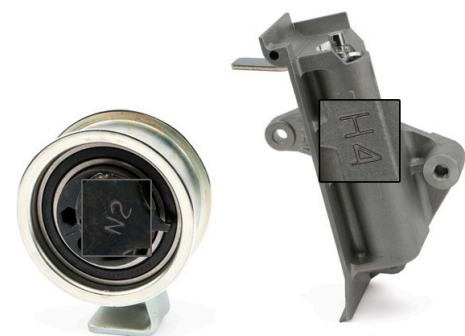


Figura 2: Fulia întinzătorului 531 0436 20, cu amortizorul de vibrații 533 0035 10

Nr. reper întinzător	Cod ident. excentric	Culoare excentric	Nr. reper amortizor	Cod ident. amortizor
531 0396 20	N3	argintiu	533 0039 10	H7
531 0436 20	N2	negru	533 0035 10	H4

Respectați specificațiile producătorului autovehiculului!

SC Schaeffler Romania SRL
 HOTLINE +40 268 505 200
 aftermarket.ro@schaeffler.com
<https://aftermarket.schaeffler.ro>
www.repxpert.ro

SCHAEFFLER
REPXPPERT