



## SERVICE INFO – INA 0182



### Честа причина за неизправност в ангренажното задвижване

#### Прекомерна хлабина в лагера на помпата на охлаждащата течност

Производители: Dacia, Lada, Nissan, Renault

**Модели:**

Dacia: Duster, Logan, Sandero  
 Lada: Largus  
 Nissan: Kubistar  
 Renault: Clio, Fluence, Kangoo, Laguna, Megane, Modus, Scenic, Thalia, Twingo, Wind

Двигатели: 1.4 16V, 1.6 16V

Арт. номера: 530 0639 30  
 530 0640 30

За настоящият списък направете справка в каталога



530 0640 30 – Помпа за охлаждаща течност с комплект ангренажен ремък

Върху помпите за охлаждащата течност, които се монтират при ремонт, все по-често се появява прекомерна лагерна хлабина. В резултат на това, страните на ангренажния ремък ще се движат срещу водача на зъбното колело на разпределителния вал с прекомерна сила, която ги уврежда, а също и ремъка. Фрагменти могат да се разхлабят и да унищожат други компоненти в ангренажното задвижване.

Затова Schaeffler Aftermarket предлага комплекти ангренажни ремъци заедно със съответната помпа за охлаждаща течност.

За да се избегнат допълнителни разходи, възникнали на по-късен етап, помпата за охлаждащата течност трябва винаги да се сменя, когато се сменят компонентите на ангренажното задвижване.

Съблюдавайте спецификациите на производителя на автомобила!

**Шефлер България ООД**

бул. Дондуков 62А, 1504 София, България  
 Тел.: +359 2 946 3900  
 aftermarket.bg@schaeffler.com  
 https://aftermarket.schaeffler.bg

