



SERVICE INFO – INA 0182



Συχνή αιτία ζημιάς του συστήματος χρονισμού

Μεγάλο κενό στα ρουλεμάν της αντλίας νερού

Κατασκευαστές: Dacia, Lada, Nissan, Renault

Μοντέλα:

Dacia: Duster, Logan, Sandero
 Lada: Largus
 Nissan: Kubistar
 Renault: Clio, Fluence, Kangoo, Laguna, Megane, Modus, Scenic, Thalia, Twingo, Wind

Κινητήρες: 1.4 16V, 1.6 16V

Κωδικός ανταλλακτικού: 530 0639 30
 530 0640 30

Συμβουλευτείτε τον κατάλογο αντ/κών για την παρούσα εφαρμογή



530 0640 30 – Αντλία νερού μαζί με το κιτ χρονισμού με ιμάντα

Στις περιπτώσεις που η αντλία νερού αντικαθίστανται σε διαφορετικό χρόνο από το σύστημα χρονισμού, παρουσιάζονται μεγάλα κενά στα ρουλεμάν της και αυξάνονται ραγδαία. Σαν αποτέλεσμα, τα πλευρικά σημεία του ιμάντα χρονισμού, δέχονται έντονη αντίθετη δύναμη από τα γρανάζια και τους οδηγούς τους, με αποτέλεσμα να φθαρούν αυτά και κατ' επέκταση και ο ιμάντας. Κάποια κομμάτια μπορεί να αποκολληθούν και να καταστρέψουν άλλα εξαρτήματα του συστήματος χρονισμού με ιμάντα.

Για τον λόγο αυτόν, η Schaeffler Aftermarket προσφέρει τα κιτ χρονισμού με ιμάντα μαζί με την σωστή εφαρμογή της αντλίας νερού.

Με σκοπό να αποφευχθούν επιπλέον κόστη αργότερα, θα πρέπει κάθε φορά που αντικαθίστανται εξαρτήματα του συστήματος χρονισμού με ιμάντα, να αντικαθίστανται πάντα και η αντλία νερού.

Προσοχή στις οδηγίες του κατασκευαστή του οχήματος!

Ζητάτε περισσότερα; Μπορούμε να βοηθήσουμε!
Schaeffler Greece
 schaefflergr@schaeffler.com
 https://aftermarket.schaeffler.gr
 www.reppert.gr

SCHAEFFLER
REPXPERT