



## INA INFORMACIÓN DE SERVICIO



# Causas frecuentes de fallo en la distribución

## Holgura excesiva del rodamiento en la bomba de agua

Fabricantes: Dacia, Lada, Nissan, Renault

Modelos:

Dacia: Duster, Logan, Sandero

Lada: Largus

Nissan: Kubistar

Renault: Clio, Fluence, Kangoo, Laguna, Megane, Modus, Scenic, Thalia, Twingo, Wind

Motores: 1.4 16V, 1.6 16V

Nº de artículo: 530 0639 30  
530 0640 30

Consulte la asignación actual en los catálogos



530 0640 30 – kit de distribución con bomba de agua

A medida que se incrementa el kilometraje en un vehículo, también irá aumentando la holgura del rodamiento de la bomba de agua montada en fábrica. Como consecuencia, la correa de distribución actúa con fuerzas laterales excesivas pudiendo incluso provocar daños en las coronas y soportes del árbol de levas. Además, los fragmentos que se desprenden pueden conllevar problemas más graves sobre el sistema de distribución.

Es por ello que Schaeffler Aftermarket ofrece el kit de distribución con la bomba de agua correspondiente.

Para evitar posteriormente posibles costes adicionales, también debe sustituirse la bomba de agua durante la sustitución de los componentes.

¡Observar las indicaciones del fabricante del vehículo!

Schaeffler Iberia S.L.U.  
Ctra. Burgos – NI, Km. 31,100  
Polígono Industrial Sur  
28750 San Agustín de Guadalix, Madrid, España  
Teléfono: +34 91 658 66 86 / Fax: +34 91 658 66 81  
www.repxpert.es

SCHAEFFLER  
REPXP