



SERVICE INFO – INA 0182



Jocul excesiv al rulmentului la pompa de apă

Cauza frecventă a defectării mecanismului de acționare a sistemului de distribuție

Producători:	Dacia, Lada, Nissan, Renault
Modele:	
Dacia:	Duster, Logan, Sandero
Lada:	Largus
Nissan:	Kubistar
Renault:	Clio, Fluence, Kangoo, Laguna, Megane, Modus, Scenic, Thalia, Twingo, Wind
Motorizare:	1.4 16V, 1.6 16V
Nr. identificare piesă:	530 0639 30 530 0640 30

Pentru listele actuale consultați cataloagele în diferitele forme de prezentare



530 0640 30 - Pompa de răcire cu kit-ul de curea de distribuție

Jocul excesiv al rulmentului apare tot mai frecvent la pompele de apă. Ca urmare a acestui joc, părțile laterale ale curelei de distribuție se vor lovi de ghidajele laterale ale pinionului axului cu o forță excesivă, deteriorându-le pe acestea, precum și cureaua. Se pot desprinde fragmente, care pot distruge alte componente din mecanismul de acționare a sistemului de distribuție.

De aceea, Schaeffler Aftermarket oferă kit-uri de curea de distribuție împreună cu pompa de apă corespunzătoare.

Pentru a evita apariția ulterioară a unor costuri suplimentare, pompa de apă trebuie întotdeauna înlocuită când se înlocuiesc componentele mecanismului de acționare a sistemului de distribuție.

Respectați specificațiile producătorului autovehiculului!

SC Schaeffler Romania SRL
HOTLINE +40 268 505 200
aftermarket.ro@schaeffler.com
<https://aftermarket.schaeffler.ro>
www.repxpert.ro

SCHAEFFLER
REPXPERT

INA 0182