



INA SERVICE INFO



Wechsel auf elastischen Keilrippenriemen

Spannrolle 531 0503 10 wird nicht mehr benötigt

Hersteller: Fiat, Iveco

Modelle:

Fiat: Ducato

Iveco: Daily

Motor: F1AE

Art.-Nr.: 531 0503 10
FB4EPK903

Aktuelle Zuordnung siehe Teilekatalog

Im Nebenaggregatetrieb für den Klimakompressor verwenden die genannten Fahrzeughersteller ab Motornummer 0113090 einen elastischen Keilrippenriemen. Dadurch entfällt die bisher für den herkömmlichen Keilrippenriemen benötigte Spannrolle.

Die Motoren bis Motornummer 0113089 können im Zuge der Wartung ebenfalls auf den elastischen Keilrippenriemen FB4EPK903 umgerüstet werden. Auch hier wird dann keine Spannrolle mehr benötigt.

Der elastische Keilrippenriemen erfüllt uneingeschränkt alle technischen Anforderungen und kann bedenkenlos auch bei den Motoren bis Motornummer 0113089 montiert werden. Bei der Umrüstung auf einen elastischen Keilrippenriemen darf unter keinen Umständen eine Spannrolle montiert werden!

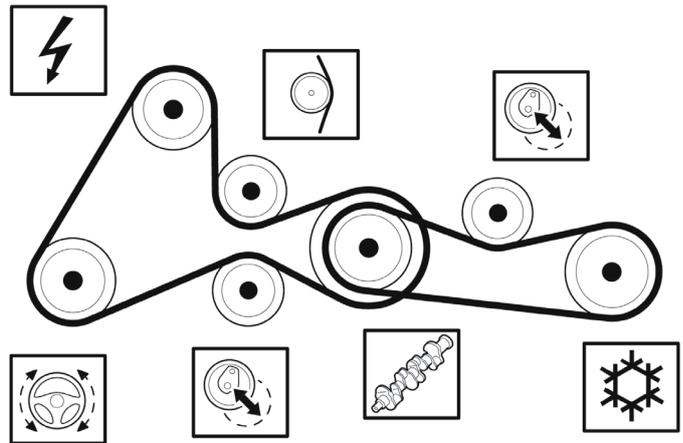


Bild 1: Nebenaggregatetrieb bis Motornummer 0113089 mit Spannrolle

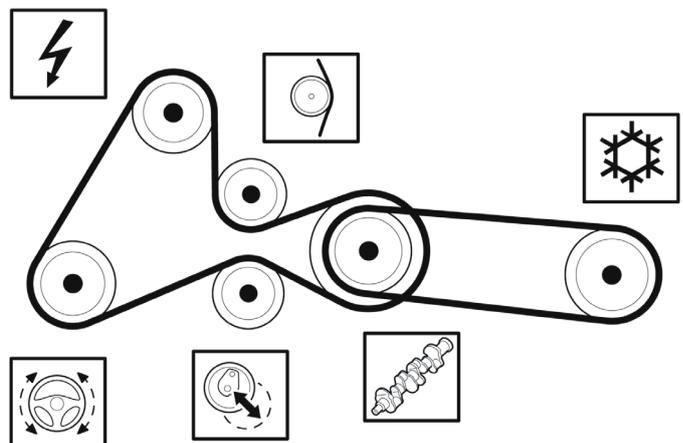


Bild 2: Nebenaggregatetrieb ab Motornummer 0113090 mit elastischem Keilrippenriemen

Angaben des Fahrzeugherstellers beachten!

Schaeffler REXPERT Service Center: 00800 1753-3333*

*kostenfreie Rufnummer, Mo.–Fr. von 8.00–17.00 Uhr

www.repxpert.de

SCHAEFFLER
REXPERT