



## SERVICE INFO – INA 0192




# Πιο αθόρυβος κινητήρας

**Αντικαθιστώντας μια άκαμπτη τροχαλία ιμάντα με μια τροχαλία δυναμό με κασάνια**

Κατασκευαστής:	Ford
Μοντέλα:	Ranger
Έτος κατασκευής:	από 2011
Κινητήρες:	2.2 D, 3.2 D
Κωδικός ανταλλακτικού:	535 0128 10

Για τη τρέχουσα λίστα ανατρέξτε στον κατάλογο

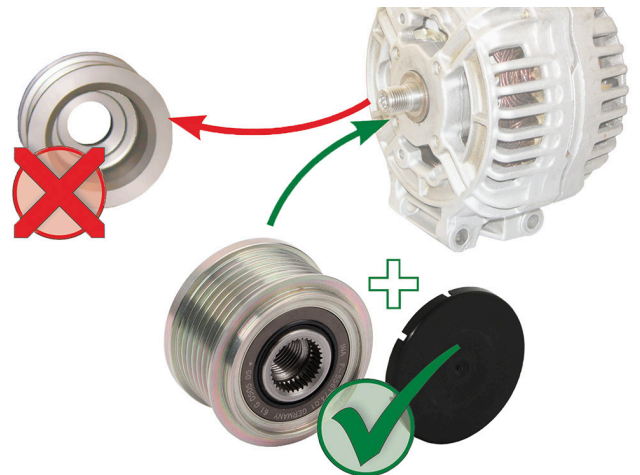

Αντικαθιστώντας μια άκαμπτη τροχαλία ιμάντα με μια τροχαλία δυναμό με κασάνια

Στα συγκεκριμένα οχήματα, η μη ομαλή λειτουργία του κινητήρα μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο σύστημα μετάδοσης κίνησης με εξωτερικό ιμάντα. Αυτό οφείλεται συνήθως στη συμπαγή τροχαλία στο δυναμό. Επομένως, σε κάθε επίσκεψη στο συνεργείο θα πρέπει να ελέγχεται εάν το δυναμό έχει ήδη μετατραπεί.

Ο κατασκευαστής του οχήματος αναβαθμίζει ήδη τα δυναμό από συμπαγή τροχαλία σε τροχαλία δυναμό με κασάνια.

Εάν η συμπαγής τροχαλία εξακολουθεί να είναι τοποθετημένη, θα πρέπει να αντικαθίσταται από την τροχαλία δυναμό με κασάνια 535 0128 10. Επιπροσθέτως, όλα τα εξαρτήματα του συστήματος μετάδοσης κίνησης με εξωτερικό ιμάντα πρέπει να ελέγχονται, ώστε να διασφαλίζεται ότι λειτουργούν σωστά και να αντικαθίστανται, εφόσον απαιτείται.

Προσοχή στις οδηγίες του κατασκευαστή του οχήματος!

**Ζητάτε περισσότερα; Μπορούμε να βοηθήσουμε!**  
**Schaeffler Greece**  
schaefflergr@schaeffler.com  
<https://aftermarket.schaeffler.gr>  
[www.repxpert.gr](http://www.repxpert.gr)

SCHAEFFLER  
**REP>XPERT**