



INA INFO TECHNIQUE



Pour un moteur plus silencieux

Remplacement de la poulie rigide par une poulie à roue libre d'alternateur

Constructeur : Ford


Modèle : Ranger

Année : à partir de 2011

Moteurs : 2.2 D, 3.2 D

Référence INA : 535 0128 10

Pour l'attribution actuelle voir nos catalogues

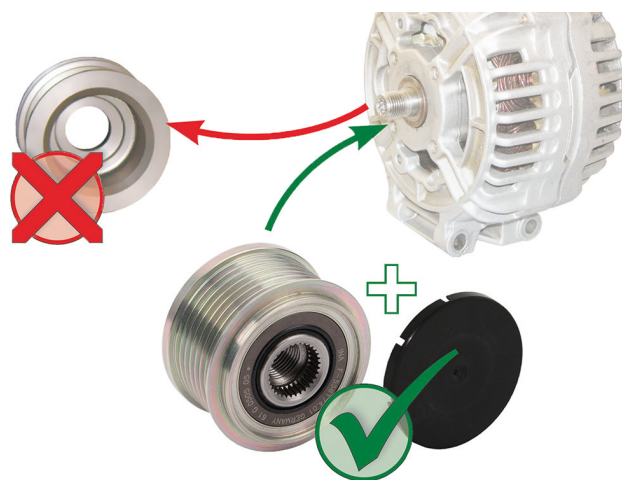

Remplacement de la poulie rigide par une poulie à roue libre d'alternateur

Dans le cas de ces véhicules, une course irrégulière du moteur provoque des dommages au niveau de l'entraînement des accessoires. La poulie rigide montée sur l'alternateur en est souvent la cause.

Le constructeur automobile remplace d'ores et déjà les alternateurs comportant une poulie rigide par une poulie à roue libre d'alternateur.

Nous recommandons donc, à chaque visite atelier, de vérifier si ce remplacement a bien été effectué.

Si une poulie rigide est toujours en place, cette dernière doit être remplacée par la poulie à roue libre d'alternateur 535 0128 10. De plus, tous les composants du système d'entraînement des accessoires doivent être contrôlés, et remplacés si nécessaire, afin de garantir son bon fonctionnement.

Respecter les préconisations du constructeur du véhicule!

Téléphone : 01.40.92.34.30
 Fax : 01.40.92.34.64
www.schaeffler-aftermarket.fr
www.repxpert.fr

SCHAEFFLER
REP>XPERT