



INA INFORMAZIONE TECNICA




Motore più silenzioso

Conversione dalla puleggia rigida alla ruota libera alternatore

Produttori: Ford
Modello: Ranger
Anno di costruzione: a partire dal 2011
Motori: 2.2 D, 3.2 D
N. art.: 535 0128 10

Per i codici aggiornati fare sempre riferimento al catalogo

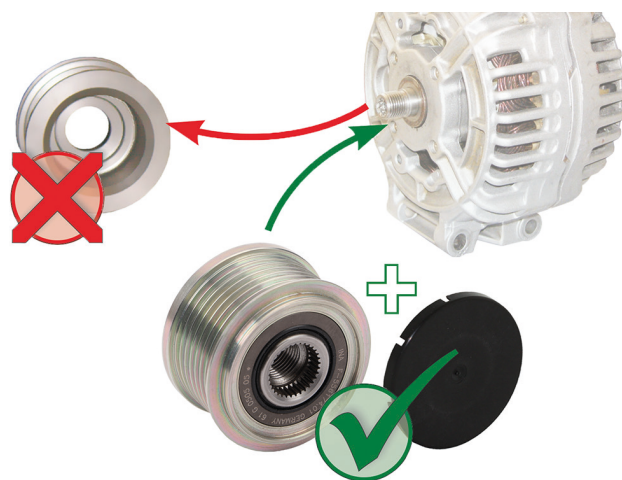

Passaggio dalla puleggia rigida a una ruota libera alternatore

Nei veicoli citati, a causa di un regime del motore irregolare, può verificarsi un danno al sistema di trasmissione ausiliario. Spesso, la puleggia rigida dell'alternatore ne è la causa.

Il costruttore del veicolo sta già modificando gli alternatori, passando da una puleggia rigida ad una ruota libera.

Pertanto, in occasione di ogni controllo in officina, è necessario verificare se l'alternatore è già stato modificato.

Se è ancora montata una puleggia rigida, sostituirla con la ruota libera alternatore 535 0128 10. Inoltre, tutti i componenti del sistema di trasmissione ausiliario devono essere controllati per verificare il corretto funzionamento, ed eventualmente sostituiti.

Osservare le indicazioni del costruttore del veicolo!

Schaeffler Italia S.r.l.
Business Division Automotive Aftermarket
Via Varesina 158/162, 20156 Milano
Tel. 02 8450 4391
assistenza-aftermarket@schaeffler.com
www.repxpert.it

SCHAEFFLER
REPXPERT