

Blue Print ADBP990021

Passend voor:

Toyota Land Cruiser (URJ20*), Sequoia (UPK60, USK6*),

Tundra (UPK5*, USK5*), Lexus LX460, LX570 (URJ2)

Motor: 1UR-FE, 3UR-FBE, 3UR-FE



NL


Oliefilterdeksel

Probleem

Het controlelampje oliedruk brandt, oliedruk brandt, het voertuig verliest vermogen en produceert meer lawaai.

Oorzaak

Het is mogelijk dat de centrale geperforeerde steunbuis loskomt van het deksel wanneer de oude oliefilter wordt gedemonteerd. Als dit niet wordt opgemerkt, zal de oliefilter naar binnen inzakken – dit vermindert de oliestroom naar de motor en veroorzaakt potentieel catastrofale motorschade.

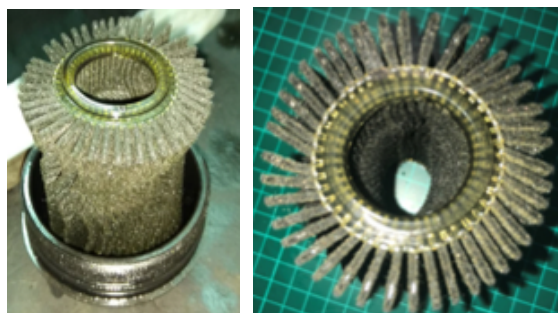

Oplossing

Voordat u een nieuw oliefilterelement (ADT32126) plaatst, controleert u of de geperforeerde steunbuis stevig bevestigd is op het oliefilterdeksel. Als de buis ontbreekt of loszit, moet het deksel worden vervangen. Vergeet niet de Oringafdichting vóór het plaatsen te smeren met schone motorolie en span het deksel aan tot 25 Nm.

Meer technische informatie vindt u op: partsfinder.bilsteingroup.com