

Blue Print

ADN12352, ADR162314



Passend für:

Nissan Qashqai 2013 > (J11) Modell, X-Trail 2014 > (T32)

Motor: K9K, R9M

DE

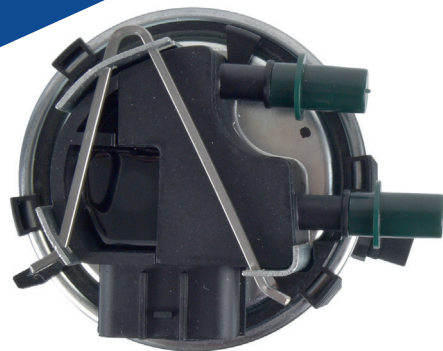


Abb. 1 ADN12352

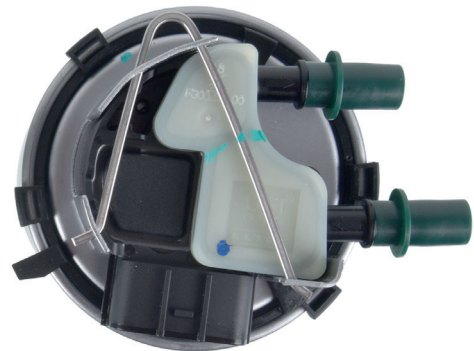


Abb. 2 ADR162314

Kraftstofffilter

Problem

Wasser im Kraftstoff, die Hinweislampe leuchtet im Schalttafeleinsatz des Fahrzeugs, nachdem der Kraftstofffilter ausgetauscht wurde.

Ursache

Es wurde bei der Inspektion ein falscher Filter verbaut. Dies kommt durch eine geänderte Spezifikation, mit der im Filter installierten Kraftstoffheizung und eines geänderten Sensor, zustande. Es betrifft Qashqai Modelle, die ab August 2014 und X-Trail-Modelle, die ab Dezember 2014 gebaut wurden.

Lösung

Der richtige Kraftstofffilter, für die Qashqai Modelle vor August 2014 und die X-Trail Modelle vor Dezember 2014, kann durch die im Filter verbaute schwarze Kraftstoffheizung/Wassersensor identifiziert werden (Abb. 1).

Der richtige Kraftstofffilter, für die ab August 2014 gebauten Qashqai-Modelle und die ab Dezember 2014 gebauten X-Trail-Modelle, kann durch die im Filter verbaute weiße Kraftstoffheizung/Wassersensor identifiziert werden (Abb. 2).

Weitere technische Informationen finden Sie unter: partsfinder.bilsteingroup.com