

Blue Print

ADN12352, ADR162314



Aplicações:

Nissan Qashqai 2013 > (J11) modelo, X-Trail 2014 > (T32)

Motor: K9K, R9M

PT



Fig. 1 ADN12352



Fig. 2 ADR162314

Filtro de combustível

Problema

Água presente no combustível, a luz do painel do veículo acende após a substituição do filtro de combustível.

Causa

Foi instalado o filtro incorreto no veículo durante a manutenção. Isto deve-se a uma alteração na especificação do aquecedor de combustível / sensor de água instalado no filtro. Isto afeta os modelos Qashqai fabricados a partir de agosto de 2014 e os modelos X-Trail fabricados a partir de dezembro de 2014.

Solução

O filtro de combustível correto para os modelos Qashqai construídos antes de agosto de 2014 e para os modelos X-Trail construídos antes de dezembro de 2014, podem ser identificados através de um aquecedor de combustível / sensor de água embutido no filtro de cor preta (Fig. 1).

O filtro de combustível correto para os modelos Qashqai construídos após agosto de 2014 e para os modelos X-Trail construídos após dezembro de 2014, pode ser identificado através de um aquecedor de combustível / sensor de água embutido no filtro de cor branca (Fig. 2).

Para mais informação, visite: partsfinder.bilsteingroup.com