

Blue Print ADN17201

Geschikt voor:

Nissan Almera, Almera Tino, Expert, Micra, Note, Primera, Sunny, Wingroad 1.0, 1.2, 1.4, 1.5,1.6, 1.8 Petrol motoren



NL

Probleem:

Mogelijke symptomen van een foute synchronisatie tussen krukas en nokkenas zijn: moeizame versnelling en onregelmatig toerental.

Bovendien kunnen verschillende foutcodes voorkomen in de motorregeleenheid, bijv. P0011 nokkenas 'A' (Bank1), P0335 krukaspositiesensor en P0340 Nokkenaspositiesensor. Dit kan ook gewoon betekenen dat de sensor defect is.

Oorzaak:

De aangegeven motoren hebben regelmatig problemen met synchronisatie tussen krukas en nokkenas, met bovenvermelde symptomen als mogelijk gevolg. Vaak is ook de distributieketting versleten.

Oplossing:

Controleer eerst de positie en de instelling van de motorregeling en vervang alle versleten componenten vooraleer u de oorzaak legt bij de nokkenas- en krukassensor.

Indien u deze zaken niet eerst nakijkt kan een foute diagnose gesteld worden.

Alle technische info vindt u op: partsfinder.bilsteingroup.com