


**Aplicações:**

Renault 1.6 16V

Motor: K4M

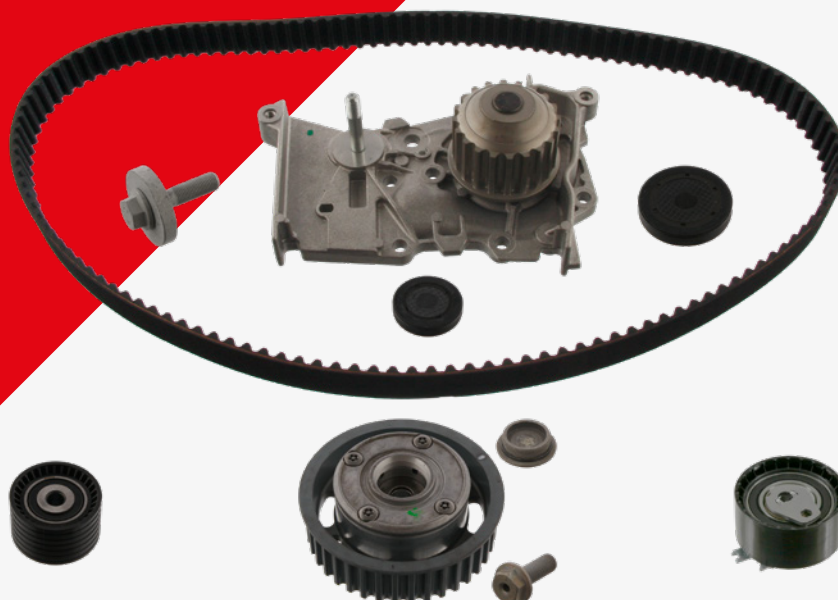

PT

## Kit de distribuição com bomba de água

**Problema**

Arranque intermitente e ruído proveniente do topo do motor ao ligar pela primeira vez.

**Causa**

Falha interna no carreto da árvore de cames - este regula o comando de válvulas.

**Solução**

Substitua o regulador da árvore de cames (febi 36415). Recomenda-se que durante a substituição, o kit completo de distribuição - incluindo a bomba de água (febi 36444) - seja também substituído para uma reparação completa.

Para mais informação, visite: [partsfinder.bilsteingroup.com](http://partsfinder.bilsteingroup.com)