

GDB1542/1599 coan due segnalatori di usura differenti

Nella confezione GDB1542/1599 si trovano due tipi di segnalatori di usura e due diverse pastiglie freno per consentire di adottare la soluzione prevista dal costruttore in primo impianto.

Un foro è per la segnalazione al 50% di usura. Se il disco viene in contatto con il sensore, la pastiglia è consumata per metà. La segnalazione viene memorizzata in un dispositivo di controllo elettronico e l'automobilista non riceve alcun avviso.

L'altro invece indica che la pastiglia è completamente consumata e la spia di segnalazione viene attivata. Le pastiglie freno devono essere sostituite.


Nota bene: i segnalatori dispongono di due connettori differenti per consentire di utilizzare il tipo di segnalatore corretto adottato in primo equipaggiamento.




Segnalazione 50% di usura



Posizione 50 % di usura

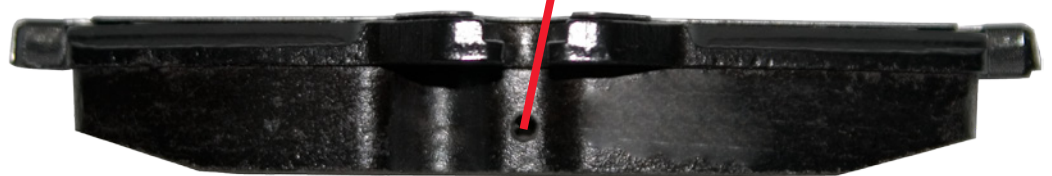

Indicador 100% desgaste

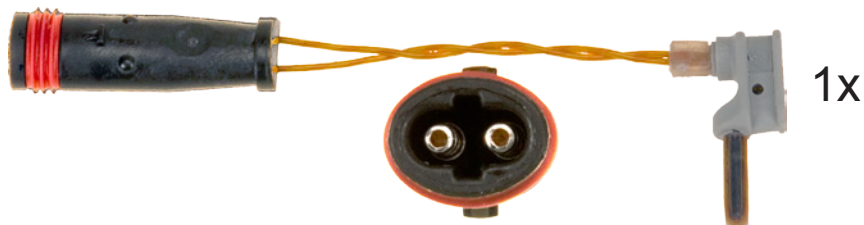

Posizione 100% di usura

