



SERVICE INFO – INA 0021



Nebezpečí záměny napínacích kladek 531 0399 20 a 531 0500 20

Výrobci: Audi, Seat, Škoda, Volkswagen

Modely:


Audi	A3, TT, TT Roadster
Seat	Alhambra, Leon, Toledo II
Škoda	Octavia
Volkswagen	Bora, Golf IV, New Beetle

Motor: 1.8, 1.8T


Objednací č.: 531 0399 20
531 0500 20

OE č.:

531 0399 20	06B 109 243 (aktuální)
531 0500 20	06B 109 243 (aktuální)
	06B 109 243 D
	06B 109 243 A

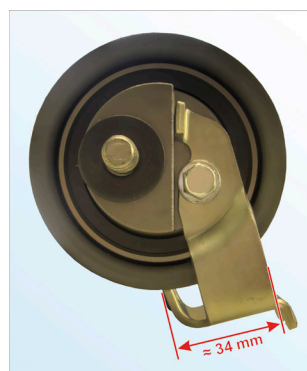

Obr. 1: 531 0399 20

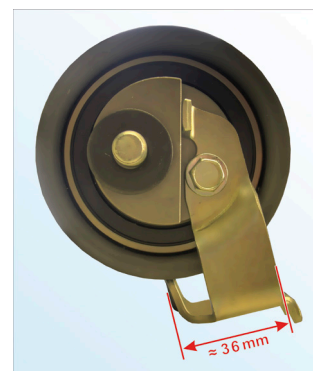

Obr. 2: 531 0500 20

Při výměně napínací kladky rozvodového řemene je nutné dbát na přesné přiřazení vozidla.

Obě napínací kladky 531 0399 20 a 531 0500 20 je z vnějšku téměř nemožné rozlišit.

Pokyn:

Vzhledem k různým rozměrům dorazového plechu nesmí dojít k záměně napínací kladky.

Při montáži chybné napínací kladky vzniká nebezpečí poškození motoru.

Dbejte údajů výrobce vozidla.

Dbejte na pokyny výrobce vozidla!

**Schaeffler REXPERT tým Česká republika a Slovensko
Schaeffler CZ, s.r.o.**

www.rexpert.cz, rexpert.cz@schaeffler.com

REXPERT portál (registrace, nefunkční heslo) +420 267 298 606 (CZ)

Montáž, servis produktů Schaeffler +420 602 240 554 (CZ)

SCHAEFFLER
REXPERT

INA 0021