



## SERVICE INFO – INA 0021



# Összecserélés veszélye az alábbi feszítőgörgőknél 531 0399 20 és 531 0500 20

Gyártók: Audi, Seat, Škoda, Volkswagen

**Modellek:**


Audi	A3, TT, TT Roadster
Seat	Alhambra, Leon, Toledo II
Škoda	Octavia
Volkswagen	Bora, Golf IV, New Beetle

Motor: 1.8, 1.8T


Cikksz.: 531 0399 20  
531 0500 20

**OE sz.:**

531 0399 20	06B 109 243 (aktuális)
531 0500 20	06B 109 243 (aktuális)
	06B 109 243 D
	06B 109 243 A

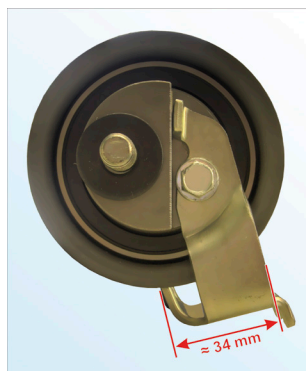

1. ábra: 531 0399 20

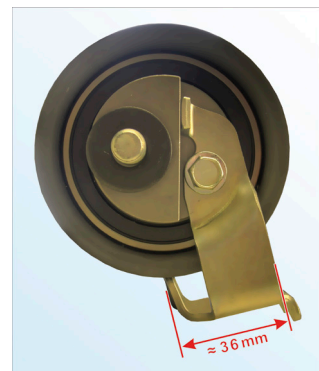

2. ábra: 531 0500 20

A vezérlésben a feszítőgörgők cseréjénél ügyeljen a pontos járműhozzárendelésre.

A két feszítőgörgőt, a 531 0399 20 és a 531 0500 20 kívülről alig lehet megkülönböztetni.

**Útmutatás:**

Az ütközőlemez eltérő geometriája miatt a feszítőgörgőket nem szabad összecserélni!

A téves feszítőgörgő beszerelése esetén fennáll a motor károsodásának a veszélye!

Ügyeljen a jármű gyártójának előírásaira!

Ügyeljenek a jármű gyártójának előírásaira!

**Többet szeretne? Tudunk segíteni!**

[www.repxpert.com](http://www.repxpert.com)

Szerviz Központ: 00800 1 753-3333\*

\* díjmentes telefonszám, H-P: 8.00–17.00 óra között

[aftermarket.hu@schaeffler.com](mailto:aftermarket.hu@schaeffler.com)

<https://aftermarket.schaeffler.hu>