



SERVICE INFO – INA 0026



Náhrada tlumiče kmitání 535 0117 10 za alternátorovou volnoběžku 535 0105 10

Výrobci: Dacia, Renault

LuK-AS č. staré: 535 0117 10

LuK-AS č. nové: 535 0105 10


OE č.:

Renault 77 00 110 616

Alternátor č.: 82 00 323 137



Obr. 3: Náhrada výrobku

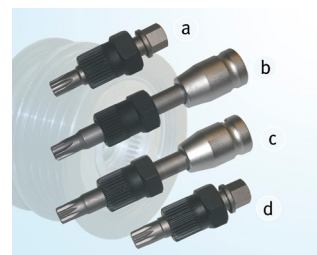

Obr. 4: Přehled speciálních přípravků



Obr. 1: 535 0117 10

Tlumič kmitání v LuK-AS-č. 535 0117 10 (obrázek 1) se již nedodává a je nahrazen objednacím č. 535 0105 10 (obrázek 2).



Obr. 2: 535 0105 10

Rozsah dodávky:

1x alternátorová volnoběžka

1x těsnicí víčko

Schaeffler REXPERT tým Česká republika a Slovensko
Schaeffler CZ, s.r.o.

www.rexpert.cz, rexpert.cz@schaeffler.com

REXPERT portál (registrace, nefunkční heslo) +420 267 298 606 (CZ)

Montáž, servis produktů Schaeffler +420 602 240 554 (CZ)

- a. 400 0235 10 (torx, krátký)
- b. 400 0201 10 (torx, standard)
- c. 400 0200 10 (více-hran, standard)
- d. 400 0234 10 (více-hran, krátký)

Montážní pokyny:

1. Demontujte plochý drážkový řemen
2. Překontrolujte všechny komponenty řemenového pohonu z hlediska poškození – poškozené komponenty vyměňte
3. Demontujte originální řemenici z alternátoru (viz obrázek 3)
4. Namontujte alternátorovou volnoběžku 535 0105 10 pomocí příslušného speciálního nářadí (viz obrázek 4)
5. Namontujte těsnicí víčko na alternátorovou volnoběžku – dbejte na správné umístění!
6. Namontujte plochý drážkový řemen

Důležité:

Poškození tlumiče kmitání může způsobit vyřazení vozidla z provozu.

Dbejte na pokyny výrobce vozidla!