

INFO TECHNIQUE



Différences visuelles sur le linguet 422 0102 10 et l'élément d'appui 420 0222 10

Constructeurs : Audi, Seat, Skoda, Volkswagen

Modèles :

Audi : A3, A4, A5, A6, A8, Q5, Q7, TT
Seat : Altea, Exeo, Ibiza V
Skoda : Octavia, Superb, Yeti
VW : Golf V, Golf VI, Jetta III, Passat, Phaeton, Polo, Scirocco, Tiguan, Touareg, Multivan T5, Transporter T5

Moteurs : 1.6 TDI, 2.0 TDI, 2.5 TDI, 2.7 TDI, 3.0 TDI, 4.0 TDI, 4.2 TDI, 6.0 TDI

Réfs. OE : (1) 059 109 417 J
059 109 417 G
(2) 059 109 521 G
03L 109 521
03L 109 521 A

Réfs. INA : (1) 422 0076 10 (ancienne)
(1) 422 0102 10 (nouvelle)
(2) 420 0221 10 (ancienne)
(2) 420 0222 10 (nouvelle)



Image 1 : Version 1

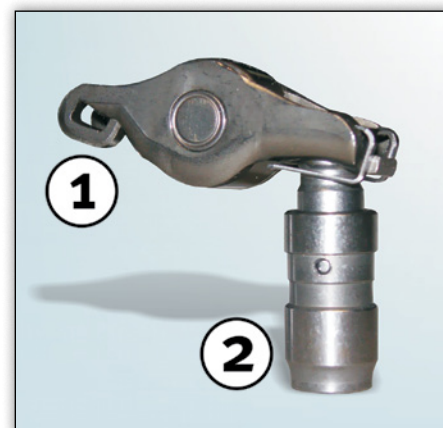


Image 2 : Version 2

Lors du remplacement du linguet et de l'élément d'appui hydraulique, vous pourrez rencontrer les deux versions correspondant aux images 1 et 2.

Schaeffler Automotive Aftermarket propose actuellement la version correspondant à l'image 2.

Remarque :

Remplacement toujours par paire !

En cas de défaut sur un ou plusieurs des composants du système de compensation de jeu des soupapes, remplacer le kit entier. Pour éviter les réparations à répétition et des frais superflus, il est recommandé de toujours remplacer le linguet et l'élément d'appui ensemble en cas de réparation.

Les références constructeur de pièces détachées mentionnées ici servent uniquement à des fins de comparaison.

Vous trouverez les pièces de rechange INA correspondantes dans notre catalogue en ligne à l'adresse www.Schaeffler-Aftermarket.com ou sur RepXpert à l'adresse www.RepXpert.com.

Version 05.2010

INA 0060

Sous réserve de modifications techniques
© 2010 Schaeffler Automotive Aftermarket

Pour plus d'informations :

Téléphone : 01.40.92.34.05 ou 01.40.92.34.04

Fax : 01.40.92.16.15

www.Schaeffler-Aftermarket.com

