

# SERVICE-INFO



## Vizualne razlike pri nihajnem vzvodu 422 0102 10 in pri oporniku 420 0222 10

### Proizvajalec vozil:

Audi, Seat, Skoda, Volkswagen

### Model:

**Audi:** A3, A4, A5, A6, A8, Q5, Q7, TT

**Seat:** Altea, Exeo, Ibiza V

**Skoda:** Octavia, Superb, Yeti

**VW:** Golf V, Golf VI, Jetta III, Passat, Phaeton, Polo, Scirocco, Tiguan, Touareg, Multivan T5, Transporter T5

### Motor:

1.6 TDI, 2.0 TDI, 2.5 TDI, 2.7 TDI, 3.0 TDI, 4.0 TDI, 4.2 TDI, 6.0 TDI

### Št. originalnega dela:


- (1) 059 109 417 J  
059 109 417 G
- (2) 059 109 521 G  
03L 109 521  
03L 109 521 A

### Katal. št.:

- (1) 422 0076 10  
(zamenjan)
- (1) 422 0102 10  
(aktualen)
- (2) 420 0221 10  
(zamenjan)
- (2) 420 0222 10  
(aktualen)



Slika 1: Izvedba 1

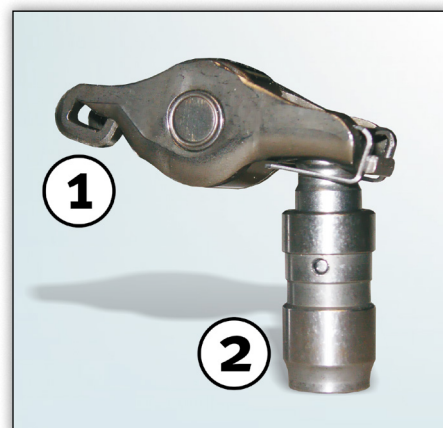

Slika 2: Izvedba 2

Pri menjavi nihajnega vzvoda in hidravličnega opornika sta na vozilu možni različici, prikazani na sliki 1 in sliki 2.

Schaeffler Automotive Aftermarket ponuja trenutno različico, prikazano na sliki 2.

### Pozor:

#### Menjajte vedno v kompletu!!

Pri okvari enega ali več hidravličnih elementov za izravnavanje ventilne reže je treba vedno zamenjati komplet sklop. Da bi se izognili več popravilom in visokim stroškom, pri popravilu zamenjajte vedno nihajni vzvod skupaj z opornikom.



Upoštevajte podatke proizvajalca vozila!

Vsaka navedba številke nadomestnih delov proizvajalcev vozil se uporablja izključno za namene primerjave.

Ustrezne rezervne dele boste našli v našem on-line katalogu na spletnih straneh [www.Schaeffler-Aftermarket.com](http://www.Schaeffler-Aftermarket.com) ali v RepXpert na naslovu [www.RepXpert.com](http://www.RepXpert.com).

Stanje 05.2010  
**INA 0060**

Tehnične spremembe pridržane  
© 2010 Schaeffler Automotive Aftermarket

