



SERVICE INFO – INA 0083



Remediarea zgomotelor

ce provin din zona accesoriilor la Ford Transit

Producător:	Ford
Model:	Transit
Anul fabricației:	2000 – 2007
Motor:	2.0 D
Nr. identificare piesă:	535 0223 10

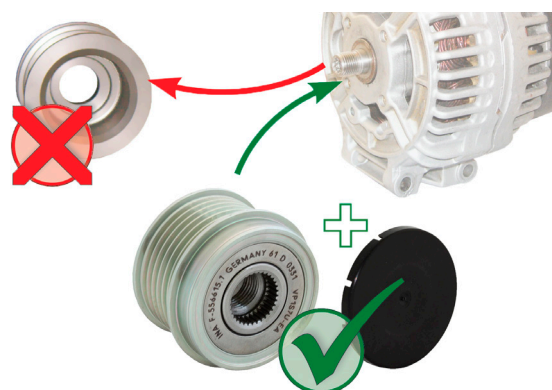


Figura 1: Înlocuirea unei fulii fixe cu una cu sistem de rolă liberă



Figura 2: În cazul montării fuliei pe un alternator Bosch, utilizați distanțierul de 1,4 mm inclus în set!

Mișcarea curelelor trapezoidale poate produce zgomote puternice la autovehiculele cu fulie de alternator fixă.

Departamentul post-vânzare al Schaeffler Automotive (Schaeffler Automotive Aftermarket) propune fulia de alternator cu sistem de rolă liberă ca soluție tehnică pentru aceste autovehicule. Aceasta reduce sarcinile dinamice din unitatea de accesorii, evitându-se astfel zgomotele.

Atenție:
Respectați întocmai instrucțiunile de montare incluse în pachet!

Departamentul post-vânzare al Schaeffler Automotive recomandă montarea unei fulii de alternator cu sistem de rolă liberă 535 0223 10 la autovehiculele afectate.

Respectați specificațiile producătorului autovehiculului!

SC Schaeffler Romania SRL
HOTLINE +40 268 505 200
aftermarket.ro@schaeffler.com
<https://aftermarket.schaeffler.ro>
www.rexpert.ro

SCHAEFFLER
REXPPERT

INA 0083