



SERVICE INFO – INA 0108




Rješenje za buku u području pogona pomoćnih agregata

Modeli: Opel/Vauxhall
Astra H, Signum, Vectra C, Zafira B

Motori: Z18XER

Kat. Br.: 535 0143 10

Zbog intenzivnih vibracija više kanalnog V remena, moguće je očekivati jaku buku kod gore navedenih vozila sa krutom remenicom alternatora.

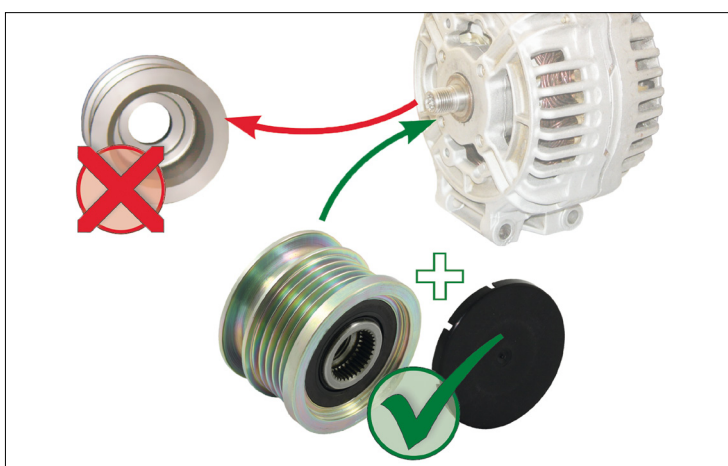

Slika 1: Zamjena krute remenice sa remenicom slobodnog hoda alternatora



Slika 2: Remenica slobodnog hoda alternatora 535 0143 10

Kao tehničko rješenje, Schaeffler Automotive Aftermarket isporučuje remenicu slobodnog hoda alternatora za ova vozila. Ona smanjuje dinamičko opterećenje na pogon pomoćnih agregata i time sprječava širenje buke.

Schaeffler Automotive Aftermarket preporuča da se za izložena vozila pregradi sustav na remenicu slobodnog hoda Kat.Br. 535 0143 10.
Napomena: Ključno je da se poštuju uputstva za ugradnju!

Pridržavajte se uputa proizvođača vozila!

Odgovarajući rezervni dijelovi i tehničke informacije mogu se pronaći na www.schaeffler-aftermarket.com ili na www.RepXpert.com.

Za daljnje informacije:

Phone: +44 (0) 14 32 264 264*

Fax: +44 (0) 14 32 375 760

Info@LuK-AS.co.uk

www.schaeffler-aftermarket.com

SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

