



## Service Info



# Hałas z napędu osprzętu

Producent: Opel / Vauxhall  
Modele: Astra H, Signum, Vectra C, Zafira B  
Silnik: Z18XER  
Nr.Ref.: 535 0143 10

Z powodu silnych drgań paska wielorowkowego, w pojazdach wymienionych powyżej ze sztywnym kołem pasowym alternatora może pojawić się hałas.

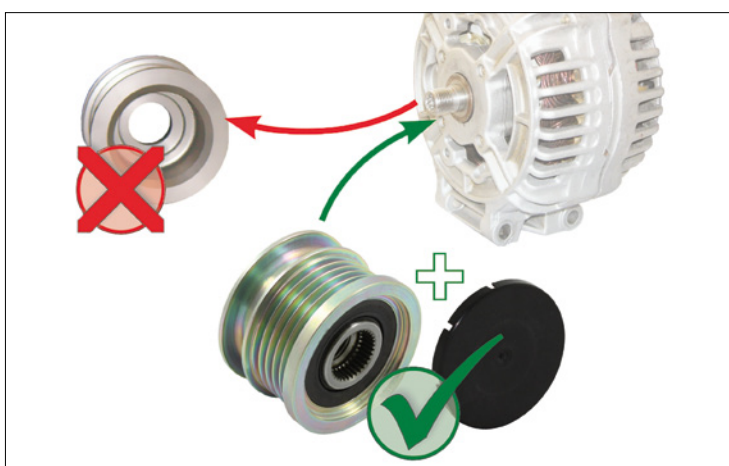


Foto2: Wolne koło alternatora 535 0143 10



Foto1: Wymiana sztywnego koła pasowego na wolne koło pasowe alternatora.

Rozwiązaniem dla tych pojazdów jest oferowane przez Schaeffler Automotive Aftermarket wolne koło alternatora. Zmniejsza ono obciążenia w układzie osprzętu, przez co zabezpiecza przed emisją hałasu.

W pojazdach wymienionych powyżej Schaeffler Automotive Aftermarket zaleca wymianę sztywnego koła na wolne koło alternatora 535 0143 10.

Uwaga: Należy stosować się do załączonych wskazówek!

Należy stosować się do zaleceń producenta pojazdu!

Części zamienne można dobrać w naszym katalogu online, pod adresem [www.Schaeffler-Aftermarket.com](http://www.Schaeffler-Aftermarket.com) lub w RepXpert pod adresem [www.RepXpert.com](http://www.RepXpert.com)

Dodatkowe informacje:  
E-mail: [aainfo.pl@schaeffler.com](mailto:aainfo.pl@schaeffler.com)  
[www.Schaeffler-Aftermarket.pl](http://www.Schaeffler-Aftermarket.pl)