



## SERVICE INFO – INA 0108



# Remediu pentru zgomotele dinspre transmisia auxiliară

Producător:	Opel
Modele:	Astra H, Signum, Vectra C, Zafira B
Motor:	Z18XER
Nr. identificare piesă:	535 0143 10

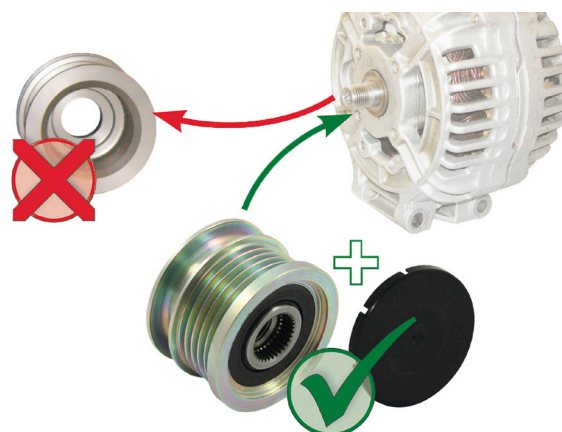


Figura 1: Schimbarea unei fulii de curea rigide la o folie de alternator cu ambreiaj de mers liber

Din cauza vibrațiilor curelei trapezoidale cu nervuri, se pot produce zgomote puternice la vehiculele menționate mai sus, care au o folie de curea rigidă la alternator.

Departamentul post-vânzare al Schaeffler Automotive Aftermarket propune folia de alternator cu sistem de rolă liberă ca soluție tehnică pentru aceste autovehicule. Aceasta reduce sarcinile dinamice în transmisia auxiliară, prevenind astfel emisiile de zgomot.

Departamentul post-vânzare al Schaeffler Automotive recomandă montarea unei fulii de alternator cu sistem de rolă liberă 535 0143 10 la autovehiculele afectate. Atenție: Respectați întocmai instrucțiunile de montare incluse în pachet!



Figura 2: Folie de alternator cu sistem de rolă liberă 535 0143 10

Respectați specificațiile producătorului autovehiculului!

**SC Schaeffler Romania SRL**  
 HOTLINE +40 268 505 200  
 aftermarket.ro@schaeffler.com  
<https://aftermarket.schaeffler.ro>  
[www.repxpert.ro](http://www.repxpert.ro)

SCHAEFFLER  
**REPXP**PERT

INA 0108