



## SERVICE INFO – INA 0108



# Odstránenie hluku v oblasti pohonu vedľajších agregátov


Modely:

Opel: Astra H, Signum, Vectra C, Zafira B

Motory: Z18XER

Obj. č.: 535 0143 10

Silné vibrácie klinového rebrovaného remeňa môžu v prípade vyššie uvedených vozidiel s tuhou remenicou alternátora viesť k intenzívnemu hluku.

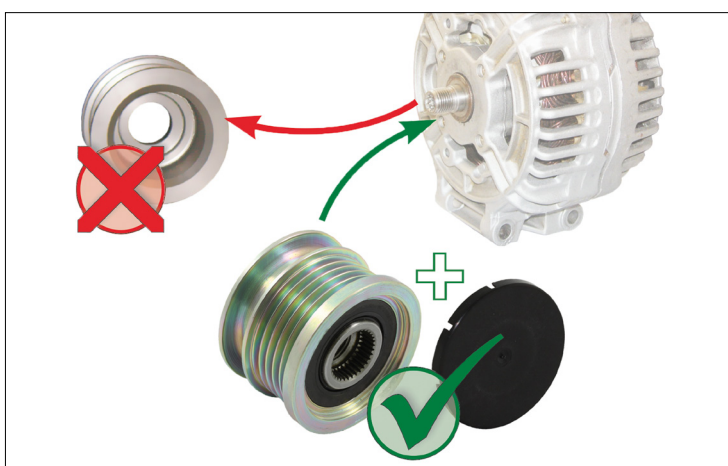

Obrázok 1: Výmena pevnej remenice za alternátorovú volnobežku

Jako technické řešení nabízí Schaeffler Automotive Aftermarket pro tato vozidla alternátorovou volnobežku. Tá znižuje dynamické zaťažovanie pohonu prídavných agregátov a zamedzuje tak vzniku hluku.

Schaeffler Automotive Aftermarket odporúča v prípade príslušných vozidiel prestavať pevnú remenicu alternátora za alternátorovú volnobežku 535 0143 10.

Pozor: Bezpodmienečne je nutné dbať na priložené inštaláčnne pokyny!



Obrázok 2: Alternátorová volnobežka 535 0143 10

**Dbajte na pokyny výrobcu vozidla!**

Náhradné diely a technické informácie nájdete na adrese [www.schaeffler-aftermarket.de](http://www.schaeffler-aftermarket.de) alebo [www.RepXpert.com](http://www.RepXpert.com)

Hotline: +420 602 240 554  
Telefón: +420 267 298 601-7  
E-mail: [aftermarket.cz@schaeffler.com](mailto:aftermarket.cz@schaeffler.com)  
[www.schaeffler-aftermarket.com](http://www.schaeffler-aftermarket.com)

**SCHAEFFLER**  
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

