



SERVICE INFO – INA 0123



Tiši rad motora zahvaljujući zamjeni fiksne remenice sa remenicom slobodnog hoda alternatora (OAP)

Modeli:

BMW: 320d (E90, E91, E93), 320d xDrive (E90, E91, E93), 520d (E60, E61), 520d xDrive (E60, E61)

Godina

konstrukcija: 2004 - 2011

Motori: M47, N47

Kat. Br.:

INA-OAP

Alternator marke Valeo

535 0063 10


TG15C073/TG15C093

535 0202 10

TG15C072/TG17C010/TG17C048

535 0203 10

FG18D024/FG18S019

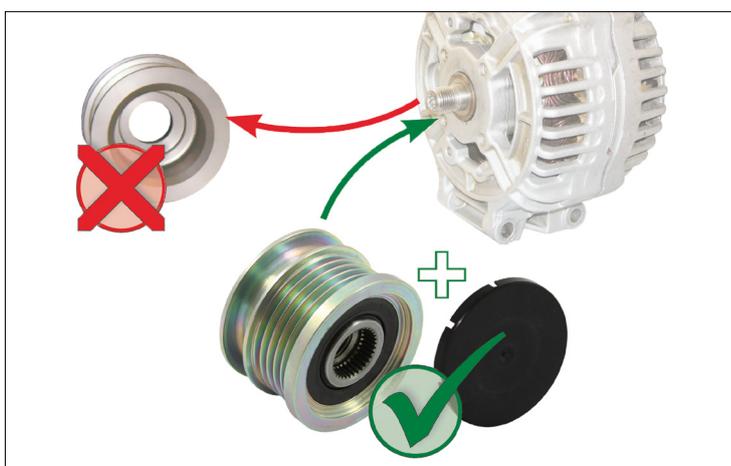

Slika 1: Zamjena fiksne remenice sa remenicom slobodnog hoda alternatora (OAP)

U gore navedenim vozilima opremljenim fiksnom remenicom, moguća je pojava vibracija i visoke razine buke u pogonu pomoćnih agregata. Ove vibracije i buka su uzrokovane neravnomjernim okretanjima koljenastog vratila u diesel motorima koja su još jače izraženija nego što je to kod benzinskih motora.

Schaeffler Automotive Aftermarket preporuča da se kod vozila sa ugrađenim fiksnim remenicama izvrši pregradnja na remenice slobodnog hoda alternatora (OAP).

Oprez: Ključno je da se poštuju uputstva za ugradnju!

Remenica slobodnog hoda alternatora izolira pogon pomoćnih agregata od utjecaja takvih neravnomjernih okretanja koljenastog vratila motora i time osigurava mirniji i tiši rad V-kanalnog remena. Kao rezultat toga, rad motora je tiši a time je i vaša vožnja udobnija.



Slika 2: Remenice slobodnog hoda alternatora (OAP) 535 0063 10 (lijevo), 535 0202 10 (u sredini), 535 0203 10 (desno)

Pridržavajte se uputa proizvođača vozila!

Odgovarajući rezervni dijelovi i tehničke informacije mogu se pronaći na www.schaeffler-aftermarket.com ili na www.RepXpert.com.

Za daljnje informacije:

Phone: +44 (0) 14 32 264 264*

Fax: +44 (0) 14 32 375 760

Info@LuK-AS.co.uk

www.schaeffler-aftermarket.com

SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

