



INFORMAÇÃO DE SERVIÇO



Utilização dos parafusos fornecidos

Modificação da carcaça da bomba de refrigerante

Fabricante: Ford

Modelos: C-Max, Fiesta, Focus, Mondeo, S-Max, Transit

Motor: 1.8 TDCI

N.º de artigo: 538 0256 10

Consulte a atribuição atual nos catálogos



Fig. 1: Conteúdo do kit da bomba de refrigerante

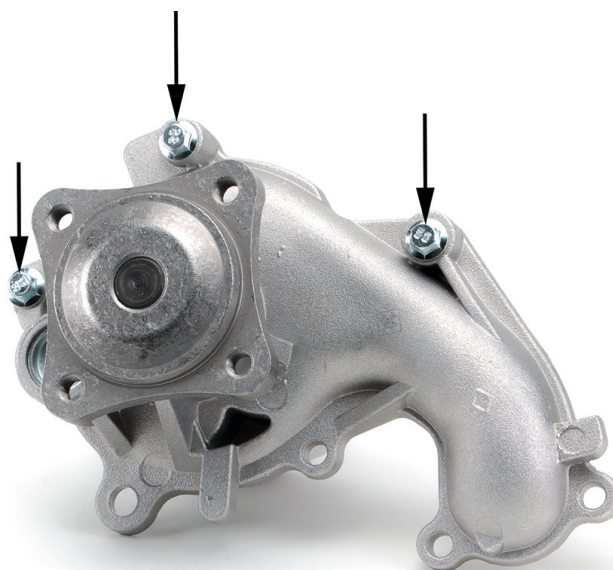


Fig. 2: Pontos de fixação modificados da bomba de refrigerante

A carcaça da bomba de refrigerante 538 0256 10 foi modificada. Por isso, nos três pontos de fixação assinalados (fig. 2), devem ser obrigatoriamente utilizados os parafusos fornecidos (M6x37).

Devido à maior espessura do material dos três pontos de fixação, devem ser utilizados parafusos maiores.

Observar as indicações do fabricante do veículo.

Schaeffler Iberia S.L.U.
Ctra. Burgos – NI, Km. 31,100
Polígono Industrial Sur
28750 San Agustín de Guadalix, Madrid, Espanha
Teléfono: +34 91 658 66 86 Fax: +34 91 658 66 81
www.schaeffler-aftermarket.pt