



INFORMAÇÃO DE SERVIÇO



Mudança para correia trapezoidal elástica

A polia tensora 531 0503 10 já não é necessária

Fabricantes: Fiat, Iveco

Modelos:

Fiat: Ducato

Iveco: Daily

Motores: F1AE

N.º de artigo: 531 0503 10
FB4EPK903

Consulte a correta identificação nos catálogos.

Para a transmissão do grupo auxiliar do compressor de ar condicionado, os fabricantes de veículos mencionados utilizam uma correia trapezoidal elástica nos motores com número 0113090 ou superior. Assim, desaparece a polia tensora necessária até à data para a correia trapezoidal convencional.

Durante a manutenção, os motores com número 0113089 ou inferior também podem voltar a ser equipados com a correia trapezoidal elástica FB4EPK903. Desta forma, também não necessita de uma polia tensora neste caso.

A correia trapezoidal elástica cumpre absolutamente todos os requisitos técnicos e pode ser instalada sem problema nos motores com número 0113089 ou inferior. Ao voltar a equipar um motor com uma correia trapezoidal elástica, não se deve montar de modo algum uma polia tensora.

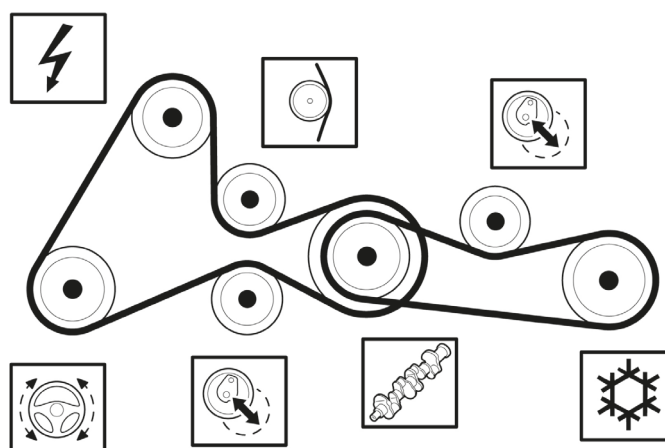


Fig. 1: Transmissão do grupo auxiliar em motores com número 0113089 ou inferior com polia tensora

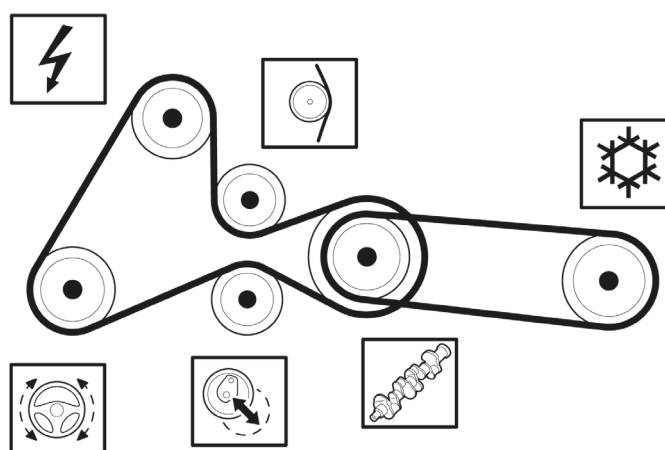


Fig. 2: Transmissão do grupo auxiliar em motores com número 0113090 ou superior com correia trapezoidal elástica

Observar as indicações do fabricante do veículo.

Schaeffler Iberia S.L.U.
Ctra. Burgos – NI, Km. 31,100
Polígono Industrial Sur
28750 San Agustín de Guadalix, Madrid, España
Telefone: +34 91 658 66 86 Fax: +34 91 658 66 81
www.repxpert.pt

