



SERVICE INFO – INA 0187



Schimbare în curea elastică cu nervuri în V

Fulia întinzătorului 531 0503 10 nu mai este necesară

Producători: Fiat, Iveco

Modele:

Fiat: Ducato

Iveco: Daily

Motor: F1AE

Nr. identificare

piesă: 531 0503 10

FB4EPK903

Pentru listele actuale consultați cataloagele în diferitele forme de prezentare

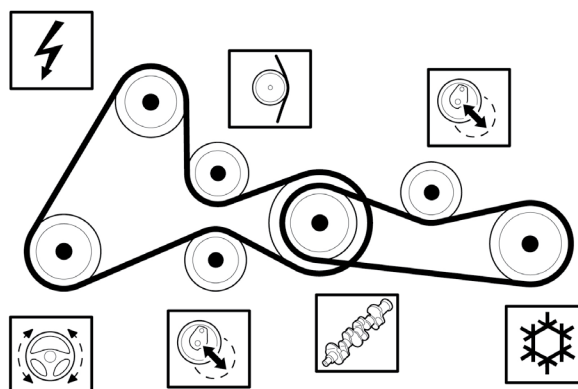


Figura 1: Transmisia auxiliară până la motorul nr. 0113089 cu folie întinzător

La transmisia auxiliară a compresorului pentru aer condiționat, producătorii enumerați mai sus folosesc o curea elastică cu nervuri în V, începând de la motorul nr. 0113090. Aceasta elimină folia întinzătorului care era necesară înainte, cu curea convențională cu nervuri în V.

Motoarele până la motorul nr. 0113089 pot fi de asemenea echipate cu curea elastică cu nervuri în V FB4EPK903 în timpul întreținerii preventive. Și aceasta elimină necesitatea foliei de întinzător.

Curea elastică cu nervuri în V respectă toate specificațiile tehnice, fără nicio restricție, putând fi montată în siguranță și pe motoarele până la motorul nr. 0113089. Odată ce un motor a fost modificat într-unul cu curea elastică cu nervuri în V, nu se mai poate monta în niciun caz o folie de întinzător.

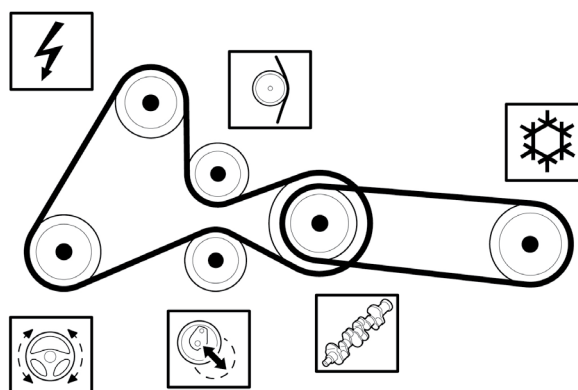


Figura 2: Transmisia auxiliară începând de la motorul nr. 0113090 cu curea elastică cu nervuri în V

Respectați specificațiile producătorului autovehiculului!

SC Schaeffler Romania SRL

HOTLINE +40 268 505 200

aftermarket.ro@schaeffler.com

<https://aftermarket.schaeffler.ro>

www.repxpert.ro

SCHAEFFLER
REPXPERT

INA 0187