



## SERVICE INFO – INA 0192



# По-тиха работа на двигателя

## Промяна от твърда ремъчна ролка към ролка за свободен ход на алтернатор

Производител: Ford


Модел: Ranger

Година на производство: от 2011

Двигатели: 2.2 D, 3.2 D

Арт. номер: 535 0128 10

За настоящият списък направете справка в каталога

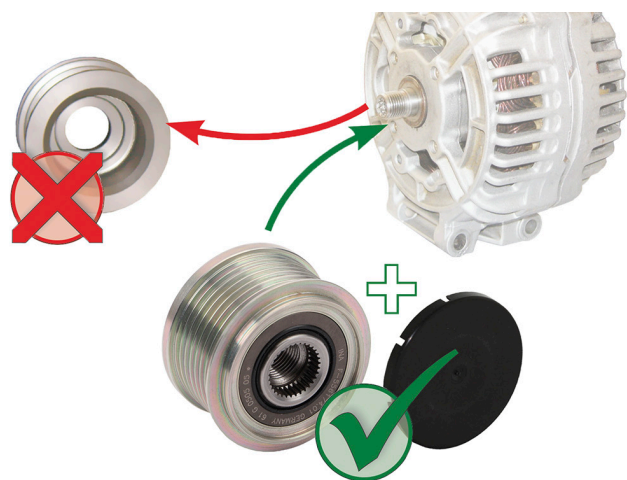

Промяна от твърда ремъчна ролка към ролка за свободен ход на алтернатор

В посочените превозни средства, неравномерно работещ двигател може да причини повреда на предното аксесоарно задвижване. Твърдата ролка на алтернатора, често е причина за това.

Производителят на превозното средство вече надгражда алтернаторите от твърда ролка към ролка за свободен ход на алтератора.

Следователно трябва да се провери дали алтернаторът вече е преобразуван при посещение в автосервиза.

Ако все още е монтирана твърда ролка, тя трябва да бъде заменена с ролка за свободен ход на алтернатора 535 0128 10. Освен това, всички компоненти на предното аксесоарно задвижване трябва да бъдат проверени, за да се гарантира, че те функционират правилно и също така да бъдат заменени, ако е необходимо.

Съблюдавайте спецификациите на производителя на автомобила!

### Шефлер България ООД

бул. Дондуков 62А, 1504 София, България  
Тел.: +359 2 946 3900  
aftermarket.bg@schaeffler.com  
<https://aftermarket.schaeffler.bg>

SCHAEFFLER  
REPXPERT

INA 0192