




SERVICE INFO – INA 0192



Klidnější chod motoru

Přestavba z pevné řemenice za alternátorovou volnoběžku

Výrobce:	Ford
Modely:	Ranger
Rok výroby:	od 2011
Motory:	2.2 D, 3.2 D
Obj. č.:	535 0128 10
Aktuální přiřazení viz katalog dílů	

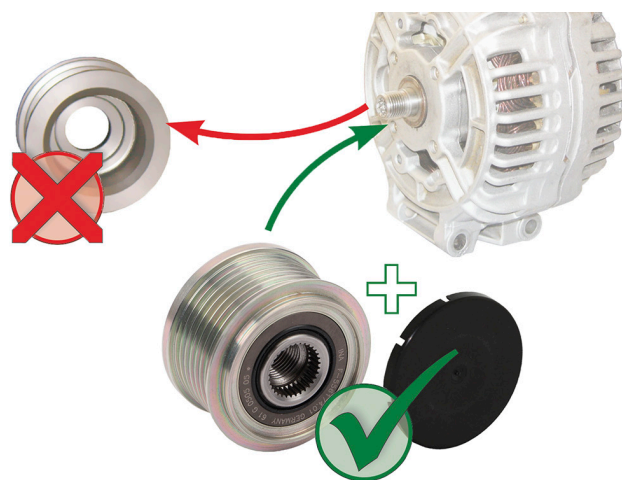

Výměna pevné řemenice za alternátorovou volnoběžku

U výše uvedených vozidel může dojít k poškození pohonu přídatných agregátů v důsledku neklidného chodu motoru. Častou příčinou je pevná řemenice alternátoru. Proto by se při každé návštěvě vozidla v autoservisu mělo zkontrolovat, zda již byl alternátor přestavěn.

Výrobci vozidel již vybavují alternátory alternátorovou volnoběžkou místo pevné řemenice.

Pokud je stále nainstalována pevná řemenice, měla by být nahrazena alternátorovou volnoběžkou 535 0128 10. Kromě toho musí být všechny komponenty pohonu přídatných agregátů zkontrolovány z hlediska jejich dokonalé funkčnosti a v případě potřeby je nutné tyto díly také vyměnit.

Dbejte na pokyny výrobce vozidla!

Schaeffler REPPERT tým Česká republika a Slovensko
Schaeffler CZ, s.r.o.

www.reppert.cz, reppert.cz@schaeffler.com

REPPERT portál (registrace, nefunkční heslo) +420 267 298 606 (CZ)

Montáž, servis produktů Schaeffler +420 602 240 554 (CZ)

SCHAEFFLER
REPPERT

INA 0192