



INA INFORMACIÓN DE SERVICIO



Funcionamiento silencioso del motor

Cambio de polea rígida a una polea libre de alternador

Fabricantes: Ford


Modelos: Ranger

Año de construcción: a partir de 2011

Motores: 2.2 D, 3.2 D

Nº de artículo: 535 0128 10

Consulte la asignación actual en los catálogos

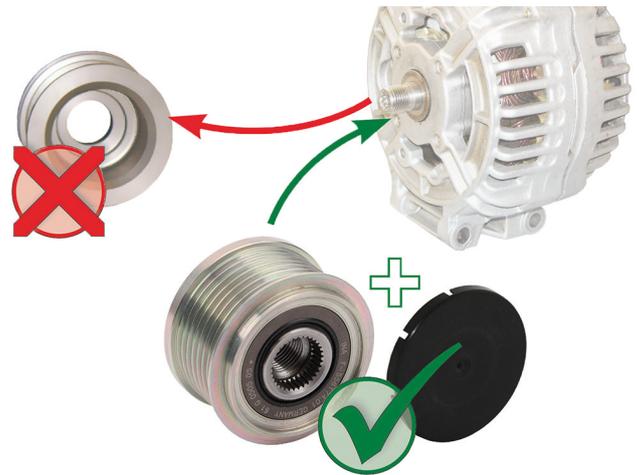

Cambio de polea rígida a una polea libre de alternador

En el vehículo mencionado, se pueden producir daños en sistema auxiliar debido a un funcionamiento inestable del motor, que a su vez suele deberse a la polea rígida del alternador.

El fabricante del vehículo ya está sustituyendo la polea rígida de los alternadores por una polea libre.

Por este motivo, cada vez que el vehículo vaya al taller, se debe comprobar si se ha actualizado el alternador.

Si todavía hay una polea rígida montada, se debe sustituir por la polea libre de alternador 535 0128 10. Además, es obligatorio comprobar que todos los componentes de sistema auxiliar funcionan correctamente y realizar las sustituciones necesarias.

¡Observar las indicaciones del fabricante del vehículo!

Schaeffler Iberia S.L.U.
 Ctra. Burgos – NI, Km. 31,100
 Polígono Industrial Sur
 28750 San Agustín de Guadalix, Madrid, España
 Teléfono: +34 91 658 66 86 / Fax: +34 91 658 66 81
 www.rexpert.es

SCHAEFFLER
REXPPERT