



INA Service-Info



Stiller lopen van de motor

Vervanging van starre rol door een dynamovrijlooprol

Fabrikanten: Ford


Modellen: Ranger

Bouwjaar: vanaf 2011

Motors: 2.2 D, 3.2 D

Artikelnr.: 535 0128 10

Actuele selectie zie onderdelencatalogus

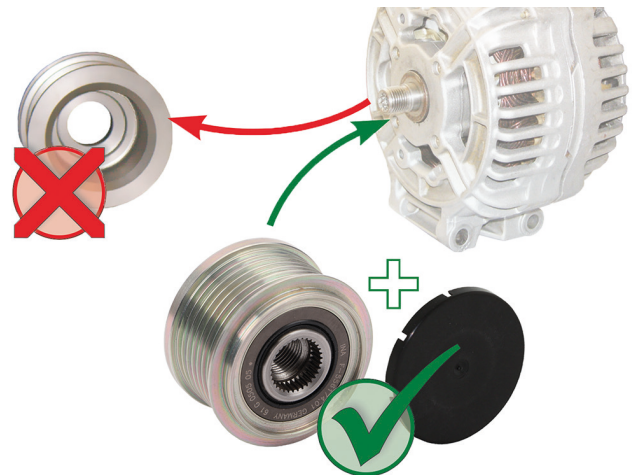

Vervanging van starre rol door een dynamovrijlooprol

Bij de vermelde voertuigen kan er, doordat de motor onrustig draait, schade optreden in de hulpaggregaataandrijving. De oorzaak hiervan is vaak de starre riemschijf van de dynamo.

De voertuigfabrikant schakelt de dynamo's reeds om van een starre riemschijf naar een dynamovrijlooprol.

Daarom moet bij elk werkplaatsbezoek worden nagegaan of de dynamo reeds werd aangepast.

Als er nog een starre riemschijf gemonteerd is, moet deze worden vervangen door de dynamovrijlooprol 535 0128 10. Bovendien moet voor alle componenten van de hulpaggregaataandrijving worden gecontroleerd of ze in perfecte staat verkeren en of ze eventueel moeten worden vervangen.

Neem altijd de aanwijzingen van de autofabrikant in acht.