



SERVICE INFO – INA 0192




Funcționarea mai silențioasă a motorului

Trecerea de la fulia rigidă la o rolă unisens a alternatorului

Producător:	Ford
Modele:	Ranger
Anul de fabricație:	Începând din 2011
Motorizare:	2.2 D, 3.2 D
Nr. identificare piesă:	535 0128 10

Pentru listele actuale consultați cataloagele în diferitele forme de prezentare

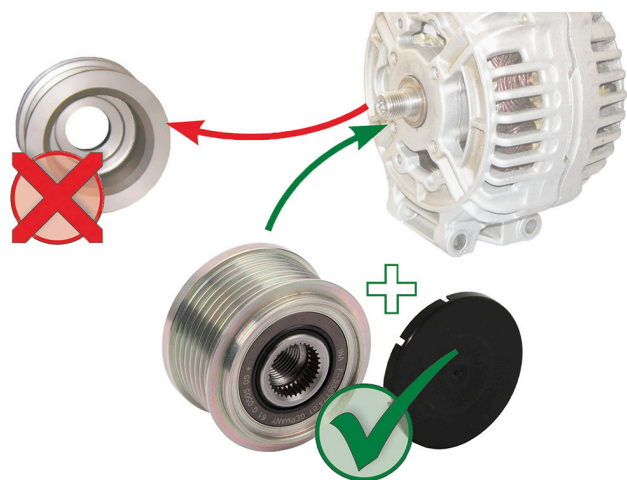

Trecerea de la fulia rigidă la o rolă unisens a alternatorului

La autovehiculele specificate, un mers neuniform al motorului poate duce la defectarea transmisiei auxiliare față. Fulia rigidă de la alternator constituie frecvent o cauză a acestei defectări.

Producătorul autovehiculelor îmbunătățește deja alternatoarele, înlocuind fulia rigidă cu o fulie de alternator cu cuplaj unidirecțional.

De aceea, trebuie să se verifice dacă alternatorul a fost deja modificat la fiecare vizită la atelierul service auto.

Dacă mai este încă montată o fulie rigidă, aceasta trebuie înlocuită cu fulia de alternator cu cuplaj unidirecțional 535 0128 10. În plus, toate componentele transmisiei auxiliare față trebuie verificate, pentru a fi siguri că acestea funcționează corect și înlocuite, dacă este necesar.

Respectați specificațiile producătorului autovehiculului!